



Asennusohje Lämpökaapeli


Työkalut: Laattapihdit, nokkapihdit, terävä veitsi ja kuumailmapuhallin

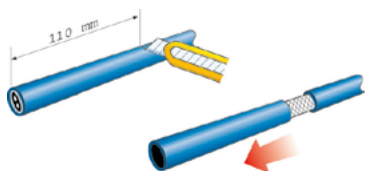


1. Kuori sininen suojavaippa 110 mm vahingoittamatta maadoituslankoja.

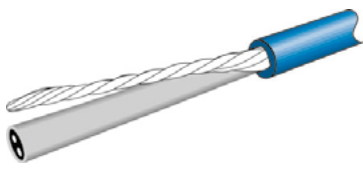

2. Kierrä maadoituslangat. Tarkista että kaikki langat tulee mukaan.

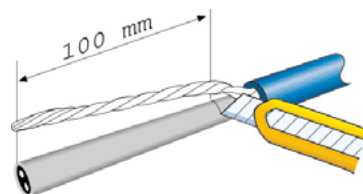


3. Kuori harmaa suojakuori 100 mm.

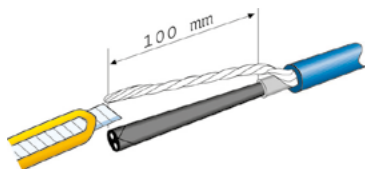

4. Irroita noin 5 mm johtimista.




5. Vedä pihtien avulla johtimet irti toisistaan harmaaseen suojakuoreen asti.

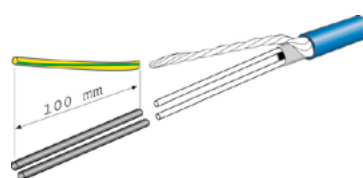


6. Pujota kelta/vihreä kutistesukka maadoitusjohtimen ja mustat sukat sähköjohtimien päälle.




7. Pujota isompi sukka sähköjohtimien päälle ja harmaan suojakuoren päälle 10 mm.

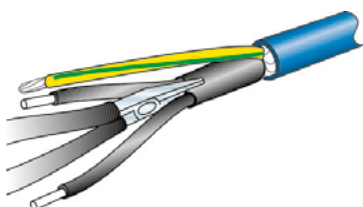


8. Kutista kuumailmapuhaltimella. Purista laattapihdeillä sähköjohtimien väli erottaakseen ne.

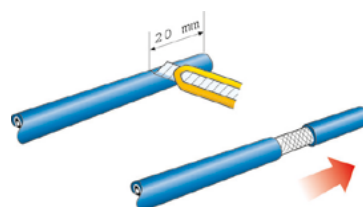


9. Kuori sininen suojavaippa noin 20 mm kaapelin toisesta päästä.

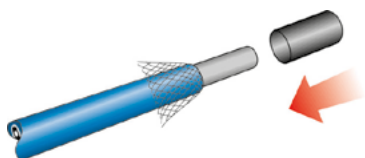

10. Vedä maadoituslangat sinisen suojakuoren päälle. Tarkista että kaikki langat tulevat mukaan. Kutista sukka, noin 5 mm jää kaapelin ulkopuolella ja purista kutistesukan pää laattapihdeillä.

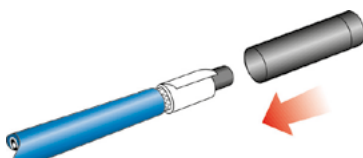

11. Vedä maadoituslangat kutistesukan yli ja kiinnitä sähköteipillä. Pujota päätyhylsy kaapeliin.

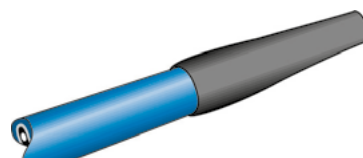

12. Kutista päätyhylsy kuumailmapuhaltimella alkaen kärjestä ja niin että liima pursuaa ulos.